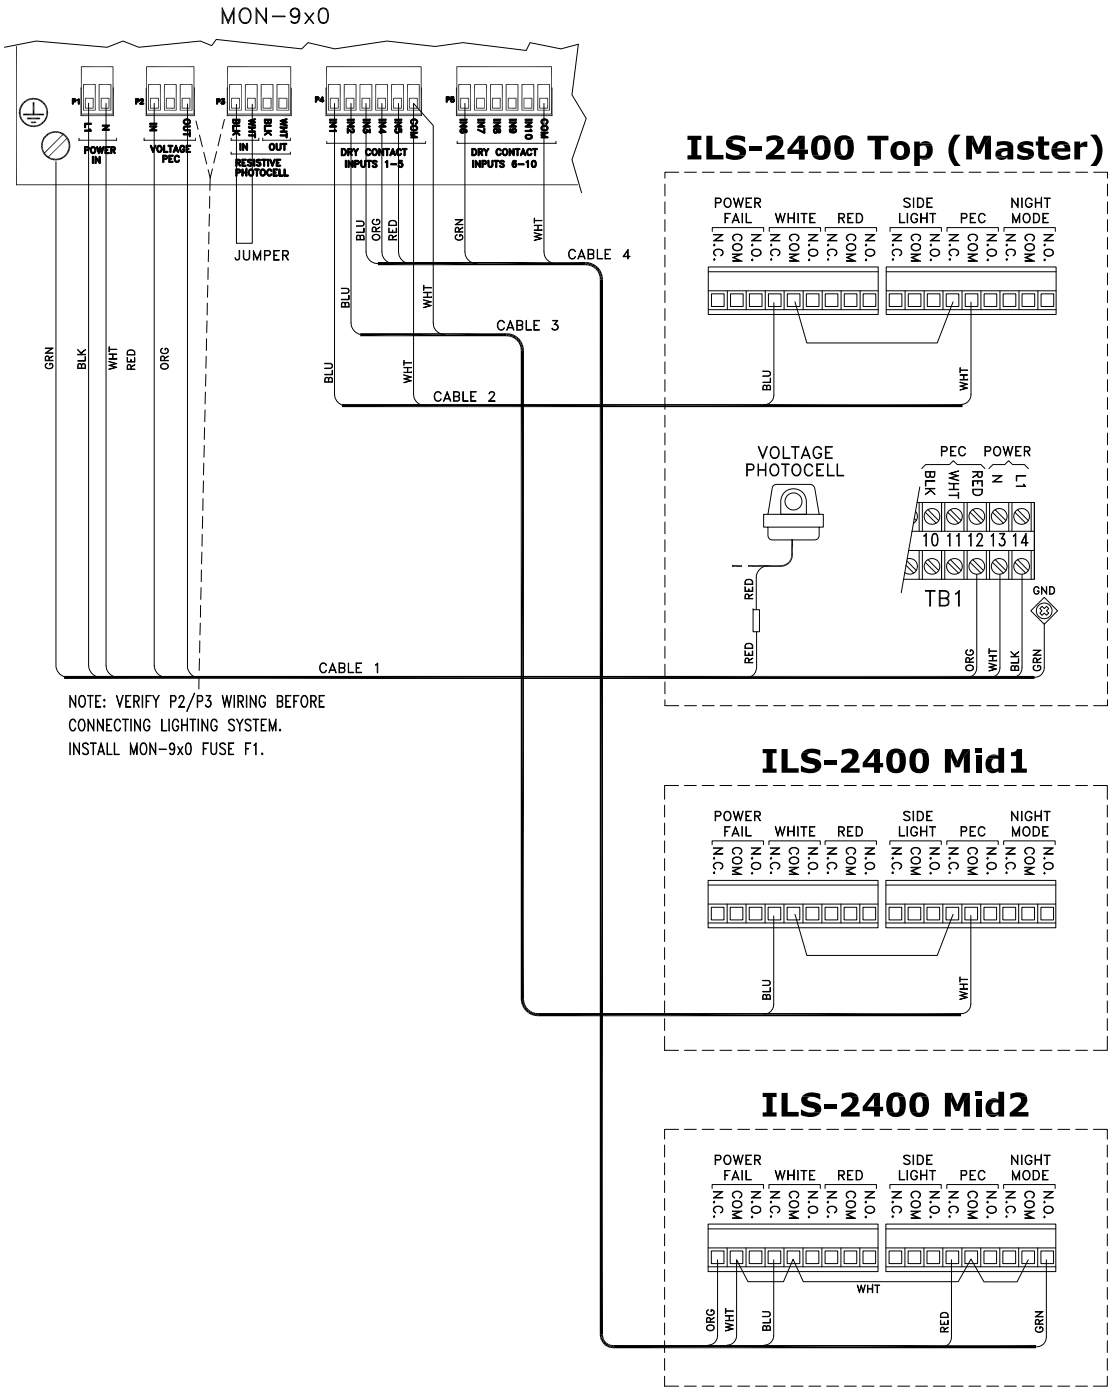
MON-9x0
P1
L1
N
POWER IN
P2
N
ORG
VOLTAGE PEC
P3
BLK
WHT
IN
WHT
BLK
OUT
RESISTIVE PHOTOCELL
P4
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
COM
DRY CONTACT INPUTS 1-5
P5
IN6
IN7
IN8
IN9
IN10
COM
DRY CONTACT INPUTS 6-10
JUMPER
GRN
BLK
WHT
RED
ORG
BLU
ORG
RED
GRN
WHT
CABLE 4
BLU
WHT
CABLE 3
BLU
WHT
CABLE 2
CABLE 1
NOTE: VERIFY P2/P3 WIRING BEFORE
CONNECTING LIGHTING SYSTEM.
INSTALL MON-9x0 FUSE F1.
ILS-2400 Top (Master)
POWER FAIL
WHITE
RED
SIDE LIGHT
PEC
NIGHT MODE
N.C.
COM
N.O.
BLU
WHT
VOLTAGE PHOTOCELL
RED
RED
PEC
POWER
BLK
WHT
RED
N
L1
10 11 12 13 14
TB1
GND
ORG
WHT
BLK
GRN
ILS-2400 Mid1
POWER FAIL
WHITE
RED
SIDE LIGHT
PEC
NIGHT MODE
N.C.
COM
N.O.
BLU
WHT
ILS-2400 Mid2
POWER FAIL
WHITE
RED
SIDE LIGHT
PEC
NIGHT MODE
N.C.
COM
N.O.
WHT
ORG
WHT
BLU
RED
GRN